

ALLEGATO 2 B - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTENZIONE – La suddivisione dei rischi per attività svolte è puramente indicativa. Si raccomanda di leggere tutto il presente documento e di attenersi alle misure di prevenzione e protezione in esso contenute. In caso di necessità contattare il Vostro Referente in Agrinord che vi fornirà tutte le indicazioni di sicurezza aggiuntive eventualmente necessarie.

Significato delle sigle utilizzate per quantificare il rischio

A = Rischio alto: rischio che comporta elevato un danno non accettabile anche con probabilità di accadimento bassa, oppure che comporta un danno elevato ma non mortale con probabilità di accadimento alta

M = Rischio medio: rischio che comporta elevato un danno elevato, ma non mortale con probabilità di accadimento non bassa

B = Rischio basso: rischio che comporta danni lievi, anche con probabilità di accadimento non bassa, oppure un danno elevato, ma con probabilità di accadimento estremamente bassa

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle attrezzature / manutenzione del verde

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Crolli per scarsa resistenza della soletta in caso di impiego di mezzi pesanti (autogrù, bisarche, camion, ecc.)	A	Richiedere il valore della pressione massima ammissibile e rispettare tale valore	
Aree esterne Aree interne	Crolli per scarsa resistenza della struttura	A	Rispettare la portata massima ammissibile di 400Kg/mq (un carrello elevatore carico può superare tale valore !)	
Aree esterne Aree interne	Caduta in una apertura	B	Informare specificatamente i propri lavoratori del rischio	
Aree esterne Aree interne	Caduta nelle aperture a seguito rimozione delle griglie di aerazione dei locali sottostanti	A	Delimitare l'area dell'apertura in modo chiaro e comprensibile	Informare eventualmente i lavoratori dei lavori e delle aree interessate
Aree esterne Aree interne	Scivolamenti per presenza di superfici bagnate	B	Fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo nelle aree bagnate e, se le operazioni effettuate comportano la presenza di liquidi sul pavimento, segnalare il rischio di scivolamento con apposita cartellonistica	
Aree esterne Aree interne	Malessere fisico o psicofisico durante il lavoro in aree anguste	B	Adottare misure specifiche organizzative ed eventuale sistema di allarme per interventi in caso di malore	
Aree esterne	Impossibilità di comunicare verso	A	Adottare misure specifiche organizzative per interventi in caso di malore	

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree interne	l'esterno in caso di malore durante il lavoro in aree isolate o non presidiate			
Aree esterne Aree interne	Investimenti o urti durante movimentazione materiali con carrello elevatore e transpallet	A	Qualificare i propri lavoratori nel caso di utilizzo del carrello elevatore e rispettare la segnaletica interna, fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo	
Aree esterne Aree interne	Urti contro ostacoli per stoccaggio di materiali ingombranti nelle aree di lavoro	M	Informare specificatamente i propri lavoratori del rischio; richiedere eventuale rimozione del materiale; fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo	
Aree esterne Aree interne	Lavori in aree dove vi è passaggio di pedoni o mezzi di qualsiasi genere (anche lavoratori e visitatori del Committente)	A	Delimitare le aree di lavoro adiacenti o presso le vie di passaggio; rispettare i limiti di velocità indicati dai relativi cartelli e circolare a passo d'uomo nelle aree interne	Informare eventualmente i lavoratori dei lavori e delle aree interessate – Indicare eventualmente alla Ditta appaltatrice l'area idonea per lo svolgimento dei lavori
Aree esterne Aree interne	Caduta di carichi in movimentazione o in carico o scarico	A	I lavoratori o l'autista dovrà tenersi ad adeguata distanza di sicurezza durante le operazioni di carico e scarico dei materiali – L'autista è responsabile del corretto fissaggio del carico sul proprio mezzo – Solo il personale adeguatamente qualificato può utilizzare il carrello elevatore	
Aree esterne Aree interne	Perdite dai contenitori degli acidi e basi	M	Rispettare quanto indicato dalle schede di sicurezza sulle misure di intervento e di raccolta in caso di spandimenti	
Aree esterne Aree interne	Rottura di cavi elettrici in tensione	A	Richiedere ubicazione in funzione dei lavori svolti	
Aree esterne Aree interne	Rottura di tubazioni di gas metano che alimenta le centrali termiche	A	Richiedere ubicazione in funzione dei lavori svolti	
Aree esterne Aree interne	Rottura di tubazioni di acqua ad elevata temperatura	M	Richiedere ubicazione in funzione dei lavori svolti	Segnalare le tubazioni ad alta temperatura
Aree esterne Aree interne	Urti contro passaggi bassi per presenza di tubazioni e impianti	B	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di elmetto	
Aree esterne Aree interne	Urti contro attrezzature di sollevamento (ponti) o altre attrezzature sospese (ganci, gru, ecc.)	A	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di elmetto	
Aree esterne Aree interne	Caduta di attrezzi o di pezzi vari dall'alto	M	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di specifici DPI (scarpe di sicurezza e elmetto)	Non abbandonare a fine giornata parti penzolanti o attrezzi su parti in alto

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Proiezione di schegge: operazioni di smerigliatura, molatura, foratura in officina, utilizzo di aria compressa	M	Tenersi a distanza di sicurezza o richiedere sospensione dei lavori o fornire i propri lavoratori di occhiali di sicurezza; richiedere eventualmente applicazione di protezioni	Sospendere l'attività o applicare apposite protezioni su richiesta della Ditta appaltatrice
Aree esterne Aree interne	Proiezione di scintille: operazioni di smerigliatura, molatura, foratura, possibile saldatura in officina	M	Tenersi a distanza di sicurezza o richiedere sospensione dei lavori o fornire i propri lavoratori di occhiali di sicurezza; richiedere eventualmente applicazione di protezioni	Sospendere l'attività o applicare apposite protezioni su richiesta della Ditta appaltatrice
Aree esterne Aree interne	Esposizione a livelli di rumore superiore a 85 dB(A)	B	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di specifici DPI per l'udito. Reperire i dati del rilievo fonometrico.	
Aree esterne Aree interne	Possibile contatto con agenti biologici pericolosi presenti nel materiale trattato (rifiuti, pollina)	M	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire loro specifici DPI per la protezione da tale rischio (guanti, mascherine, tute a perdere, paraocchi, ecc.).	Si forniranno informazioni specifiche in relazione a particolari situazioni aziendali
Aree esterne Aree interne	Emissione di gas, vapori nocivi o irritanti	B	Tenersi a distanza di sicurezza o richiedere sospensione dei lavori o fornire i propri lavoratori di specifici DPI per la protezione delle vie respiratorie	
Aree esterne Aree interne	Caduta di persone o materiali durante lavori in altezza	A	<ul style="list-style-type: none"> Delimitare con apposite segnalazioni le aree di lavoro Utilizzare per lavori in quota attrezzature idonee quali ponteggi, ponti sospesi, sollevatori corredati dalle necessarie protezioni contro il ribaltamento e la caduta dall'alto, e in caso di impossibilità di utilizzo di tali attrezzature, utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei contro la caduta dall'alto 	Informare i lavoratori dei lavori e delle aree interessate
Aree esterne Aree interne	Contatto con parti accessibili in tensione elettrica	A	Applicare cartello di pericolo e divieto di impiego sui quadri elettrici o su altre apparecchiature elettriche in manutenzione che potrebbero trovarsi sotto tensione.	
Aree esterne Aree interne	Schizzi di acqua su parti elettriche in possibile tensione durante lavori su impianti elettrici	A	Richiedere sospensione attività di lavaggio o altro	
Aree esterne Aree interne	Improvviso riavvio delle attrezzature di lavoro dopo ripristino alimentazione elettrica	A	Informare il referente del prossimo riavvio della corrente elettrica dopo il termine dei lavori	
Aree esterne Aree interne	Asfissia o mancata assistenza in caso di emergenza per lavori in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento	A	Applicazione del "ID – Permesso di entrata in spazio confinato"; Formazione e addestramento specifici degli operatori	Applicazione del "ID – Permesso di entrata in spazio confinato".

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Caduta nelle aperture su pavimento a seguito rimozione pannelli per interventi su impianti elettrici sottostanti	B	Presidiare sempre l'apertura o coprirla o evidenziare in modo chiaro l'apertura	
Aree esterne Aree interne	Contatto con organi pericolosi in movimento delle attrezzature durante operazioni di verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria	M	<ul style="list-style-type: none"> Richiedere i libretti di uso e manutenzione per avere informazioni adeguate sulle attrezzature utilizzate I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a attrezzature ferme, informando il personale aziendale dell'effettuazione di tali operazioni. Se i lavori non possono essere eseguiti a macchina ferma a causa delle esigenze tecniche delle operazioni, si devono adottare misure e cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori addetti che delle altre persone. E' vietato riparare, registrare, pulire e lubrificare trasmissioni od elementi in movimento delle attrezzature: se assolutamente necessario, fare uso, di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Mantenere al loro posto ed efficienti le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di tutte le attrezzature: ove, per particolari necessità, le protezioni debbano essere tolte, l'autorizzazione alla rimozione dovrà essere data dal referente aziendale; si dovrà provvedere alle necessarie segnalazioni del pericolo ed alla attuazione di opportune cautele e, non appena possibile, al ripristino delle protezioni. Avvisare il personale aziendale interessato del termine delle operazioni di manutenzione e della possibilità di ripristino del funzionamento delle attrezzature 	Informare eventualmente i lavoratori dei lavori e delle attrezzature interessate
* Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	Attenersi TASSATIVAMENTE alle indicazioni fornite dalla cartellonistica affissa o da parte del personale Agrinord. È severamente vietato fumare nell'Area biogas	Fornire informazioni e indicazioni sui pericoli
* Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	Informare e Formare il personale e gli eventuali subappaltatori sui rischi presenti nell'Area biogas e vigilare sul costante rispetto delle procedure	Verificare la corretta esecuzione dei lavori
* Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	Effettuare solamente i lavori oggetto dell'appalto e frequentare le aree di lavoro concordate. Non entrare in locali a cui non si è autorizzati	Verificare la corretta esecuzione dei lavori
* Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	Nell'Area biogas è severamente vietato utilizzare fiamme libere, effettuare saldature, utilizzare telefoni cellulari senza aver ricevuto autorizzazione scritta da parte di un responsabile di Agrinord S.r.l. Non manomettere attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza.	Verificare la corretta esecuzione dei lavori

Movimentazione, scarico e carico di materiali vari, facchinaggio

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Crolli per scarsa resistenza della soletta in caso di impiego di mezzi pesanti (autogrù, bisarche, camion, ecc.)	A	Richiedere il valore della pressione massima ammissibile e rispettare tale valore nel caso di accesso con camion carichi	
Aree esterne Aree interne	Crolli per scarsa resistenza della struttura	A	Rispettare la portata massima ammissibile di 400Kg/mq (un carrello elevatore carico può superare tale valore !)	
Aree esterne Aree interne	Scivolamenti per presenza di superfici bagnate	B	Fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo nelle aree bagnate e, se le operazioni effettuate comportano la presenza di liquidi sul pavimento, segnalare il rischio di scivolamento con apposita cartellonistica	
Aree esterne Aree interne	Investimenti o urti durante movimentazione materiali con carrello elevatore e transpallet	A	Qualificare i propri lavoratori nel caso di utilizzo del carrello elevatore e rispettare la segnaletica interna, fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo	
Aree esterne Aree interne	Urti contro ostacoli per stoccaggio di materiali ingombranti nelle aree di lavoro	M	Informare specificatamente i propri lavoratori del rischio; richiedere eventuale rimozione del materiale; fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo	
Aree esterne Aree interne	Accesso in aree dove vi è passaggio di pedoni o mezzi di qualsiasi genere (anche lavoratori e visitatori del Committente)	A	Rispettare i limiti di velocità indicati dai relativi cartelli e circolare a passo d'uomo all'interno dell'officina e del magazzino	Informare eventualmente i lavoratori dei lavori e delle aree interessate
Aree esterne Aree interne	Caduta di carichi in movimentazione o in carico o scarico	A	I lavoratori o l'autista dovranno tenersi ad adeguata distanza di sicurezza durante le operazioni di carico e scarico dei materiali – L'autista è responsabile del corretto fissaggio del carico sul proprio mezzo – Solo il personale adeguatamente qualificato può utilizzare il carrello elevatore	
Aree esterne Aree interne	Possibile contatto con agenti biologici pericolosi presenti nel materiale trattato (rifiuti, pollina)	M	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire loro specifici DPI per la protezione da tale rischio (guanti, mascherine, tute a perdere, paraocchi, ecc.).	Si forniranno informazioni specifiche in relazione a particolari situazioni aziendali
Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	[Vedere ✖]	[Vedere ✖]

Lavori di riparazione e montaggio di componenti di pale meccaniche, lavaggio di pale meccaniche

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Scivolamenti per presenza di superfici bagnate	M	Fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo in officina e nel locale lavaggio e se le operazioni effettuate comportano la presenza di liquidi sul pavimento, segnalare il rischio di scivolamento con apposita cartellonistica	
Aree esterne Aree interne	Lavori in aree dove vi è passaggio di pedoni o mezzi di qualsiasi genere	A	Circolare a passo d'uomo all'interno delle aree aziendali	
Aree esterne Aree interne	Investimenti o urti durante movimentazione materiali con carrello elevatore e transpallet	A	Qualificare i propri lavoratori nel caso di utilizzo del carrello elevatore e rispettare la segnaletica interna, fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo	
Aree esterne Aree interne	Urti contro ostacoli per stoccaggio di materiali ingombranti	M	Informare specificatamente i propri lavoratori del rischio; richiedere eventuale rimozione del materiale; fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo	
Aree esterne Aree interne	Urti contro le attrezzature sospese per il sollevamento di mezzi	A	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di specifici DPI (scarpe di sicurezza e elmetto)	
Aree esterne Aree interne	Caduta di attrezzi o parti di mezzi sistemate in altezza	M	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di specifici DPI (scarpe di sicurezza e elmetto)	Non abbandonare a fine giornata parti di auto penzolanti o attrezzi sopra i ponti
Aree esterne Aree interne	Proiezione di schegge: operazioni di smerigliatura, molatura, foratura, utilizzo di aria compressa	M	Tenersi a distanza di sicurezza o fornire i propri lavoratori di occhiali di sicurezza	
Aree esterne Aree interne	Proiezione di scintille: operazioni di smerigliatura, molatura, foratura, possibile saldatura	M	Tenersi a distanza di sicurezza o fornire i propri lavoratori di occhiali di sicurezza	
Aree esterne Aree interne	Schizzi di preparati irritanti utilizzati per la pulizia dei mezzi	B	Tenersi a distanza di sicurezza o fornire i propri lavoratori di occhiali di sicurezza	
Aree esterne Aree interne	Esposizione a livello di rumore superiore a 85 dB(A)	M	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di specifici DPI per l'udito	
Aree esterne Aree interne	Esposizione a vapori di soluzioni irritanti o corrosive connessi all'utilizzo di detergenti per la pulizia	B	Informare i propri lavoratori del rischio e valutare se fornire i propri lavoratori di specifici DPI per le vie respiratorie	
Aree esterne Aree interne	Emissione di gas, vapori nocivi o irritanti dei prodotti utilizzati per la depurazione o la pulizia	B	Tenersi a distanza di sicurezza o fornire i propri lavoratori di specifici DPI per la protezione delle vie respiratorie	

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Caduta di parti dei mezzi per mancata tenuta dei sistemi oleodinamici	M	Adottare opportuni sistemi di stabilizzazione delle parti mosse da sistemi oleodinamici, tenere a distanza di sicurezza gli altri lavoratori	

Lavori di pulizia degli ambienti di lavoro

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Scivolamenti per presenza di superfici bagnate	B	Fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo nelle aree bagnate e, se le operazioni effettuate comportano la presenza di liquidi sul pavimento, segnalare il rischio di scivolamento con apposita cartellonistica	
Aree esterne Aree interne	Malessere fisico o psicofisico durante il lavoro in aree anguste	B	Adottare misure specifiche organizzative ed eventuale sistema di allarme per interventi in caso di malore	
Aree esterne Aree interne	Impossibilità di comunicare verso l'esterno in caso di malore	A	Adottare misure specifiche organizzative per interventi in caso di malore	
Aree esterne Aree interne	Urti contro ostacoli per stoccaggio di materiali ingombranti	M	Informare specificatamente i propri lavoratori del rischio; richiedere eventuale rimozione del materiale; fornire scarpe di sicurezza con suola antiscivolo	
Aree esterne Aree interne	Perdite dai contenitori degli acidi e basi	M	Rispettare quanto indicato dalle schede di sicurezza sulle misure di intervento e di raccolta in caso di sversamenti	
Aree esterne Aree interne	Urti contro passaggi bassi per presenza di tubazioni e impianti	B	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di elmetto, procedere a velocità minima con la motospazzatrice nei pressi delle attrezzature di sollevamento (ponti, gru, ecc.)	
Aree esterne Aree interne	Urti contro attrezzature di sollevamento e sospese	A	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di specifici DPI (scarpe di sicurezza e elmetto), effettuare la pulizia nei pressi e sotto le attrezzature in oggetto solo manualmente e non con la motospazzatrice	Posizionare le attrezzature nella posizione più alta
Aree esterne Aree interne	Caduta di attrezzi o pezzi dall'alto	M	Informare i propri lavoratori del rischio e fornire i propri lavoratori di specifici DPI (scarpe di sicurezza e elmetto)	Non abbandonare a fine giornata attrezzi o pezzi sopra le attrezzature di sollevamento o sospese
Aree esterne Aree interne	Asfissia o mancata assistenza in caso di emergenza per lavori in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento	A	Applicazione del "ID – Permesso di entrata in spazio confinato"; Formazione e addestramento specifici degli operatori	Applicazione del "ID – Permesso di entrata in spazio confinato".

Luogo	Rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Emissione di gas, vapori nocivi o irritanti	B	Tenersi a distanza di sicurezza o fornire i propri lavoratori di specifici DPI per la protezione delle vie respiratorie	
Aree esterne Aree interne	Crolli per scarsa resistenza della soletta in caso di impiego di mezzi pesanti (autogrù per lavori di pulizia delle parti in altezza)	A	Richiedere il valore della pressione massima ammissibile e rispettare tale valore nel caso di accesso con camion carichi	
Aree esterne Aree interne	Caduta di persone o materiali durante lavori di pulizia in alto e/o con pericolo di caduta dall'alto	A	<ul style="list-style-type: none"> Delimitare con apposite segnalazioni le aree di lavoro Utilizzare per lavori in quota attrezzature idonee quali ponteggi, ponti sospesi, sollevatori corredati dalle necessarie protezioni contro il ribaltamento e la caduta dall'alto, e in caso di impossibilità di utilizzo di tali attrezzature, fornire i dispositivi di protezione individuale idonei contro la caduta dall'alto Qualificare e addestrare i propri lavoratori al corretto impiego dei mezzi di sollevamento 	Informare i lavoratori dei lavori e delle aree interessate
Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	[Vedere ✖]	[Vedere ✖]

Rischio di incendio o di esplosione (tutte le attività in appalto)

Luogo	Rischio	Valutazione	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
Aree esterne Aree interne	Innesco di materiali infiammabili o combustibili nel caso di effettuazione di lavori a caldo: <ul style="list-style-type: none"> In tutte le aree: imballaggi, carta o materiali plastici o tessuti di arredo Nei reparti produttivi: benzina e gasolio in taniche o fusti, fusti di lubrificanti, bombole di acetilene e ossigeno, accumuli temporanei di cartoni e carte, morchie oleose 	A	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di effettuare lavori a caldo, o comunque di utilizzare fiamme libere ed effettuare operazioni di ossitaglio o saldatura se non preventivamente autorizzate Divieto di usare lampade o torce portatili del tipo non stagno ed a tensione superiore a 24 V. Divieto di fumare all'interno dei locali Divieto di sovraccaricare o utilizzare in modo scorretto cavi, prese e spine dell'impianto elettrico Tenere a disposizione nelle vicinanze estintore idoneo al tipo di fuoco 	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di abbandonare contenitori aperti di liquidi infiammabili o combustibili Spostamento o rimozione degli stoccaggi su richiesta della Ditta appaltatrice Informare i lavoratori dei lavori e delle aree interessate
Aree esterne Aree interne	Emissione di possibili fonti di innesco: proiezione braci ardenti durante operazioni di ossitaglio o	A	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di stoccare materiale combustibile o infiammabile all'interno dei locali se non per le esclusive esigenze giornaliere delle lavorazioni 	Sospensione delle attività su richiesta della Ditta appaltatrice

Luogo	Rischio	Valutazione	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.
	operazioni di saldatura a fiamma, operazioni di smerigliatura, molatura, foratura con possibile proiezione di scintille		<p>effettuate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di abbandonare carta, stracci o residui comunque combustibili di fuori dei specifici contenitori dei rifiuti • Divieto di utilizzare bombole di GPL o altri gas infiammabili all'interno delle strutture 	
Aree esterne Aree interne	Possibile accumulo di idrogeno e formazione di atmosfera esplosiva (operazioni di ricarica carrelli elevatori)	M	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di usare fiamme libere ed effettuare operazioni di ossitaglio o saldatura se non preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione • Divieto di usare lampade o torce portatili del tipo non stagno ed a tensione superiore a 24 V. • Divieto di fumare all'interno dei locali • Divieto di sovraccaricare o utilizzare in modo scorretto cavi, prese e spine dell'impianto elettrico • Divieto di chiudere o ostruire le aperture o le griglie di aerazione se non autorizzati dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 	Spostamento delle zone di ricarica su richiesta della Ditta appaltatrice
Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	Nell'Area biogas è SEVERAMENTE vietato utilizzare fiamme libere, effettuare saldature, utilizzare telefoni cellulari, produrre scintille, ecc. senza preventiva autorizzazione scritta da parte di un responsabile di Agrinord S.r.l.	Verificare la corretta esecuzione dei lavori
Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	Prendere visione delle indicazioni fornite dalla cartellonistica di sicurezza dalle planimetrie e dal Piano di Emergenza aziendale (a disposizione in azienda)	Rendere disponibile il Piano di Emergenza aziendale
Area BIOGAS	Rischio esplosione per presenza di biogas	A	In tutte le aree dell'impianto di produzione del biogas è SEVERAMENTE VIETATO FUMARE	Sorveglianza del rispetto del divieto